

WD 硬盘简单修坏道流程

作者：niotis 严禁复制！


适用情况：WD 硬盘有少量坏道，认盘正常。

第一步，打开软件，点选项>>>端口>>>自定，然后选择你所要清时间的硬盘端口，点确定后返回。再点硬盘类型>>>选硬盘系列（电路板为三角板选 WD——ROYL，电路板为 L 板及老型号硬盘选 WD—MARVELL）。选好硬盘系列后进入硬盘操作菜单。

小提示：如果选择正确，进入后会显示硬盘型号大小等参数，下次接其它盘就不用再选端口了，除非你插其它端口。

第二步：逻辑扫描加入 P 表

鼠标右键选择扫描测试>>>自动添加坏道到 P—List

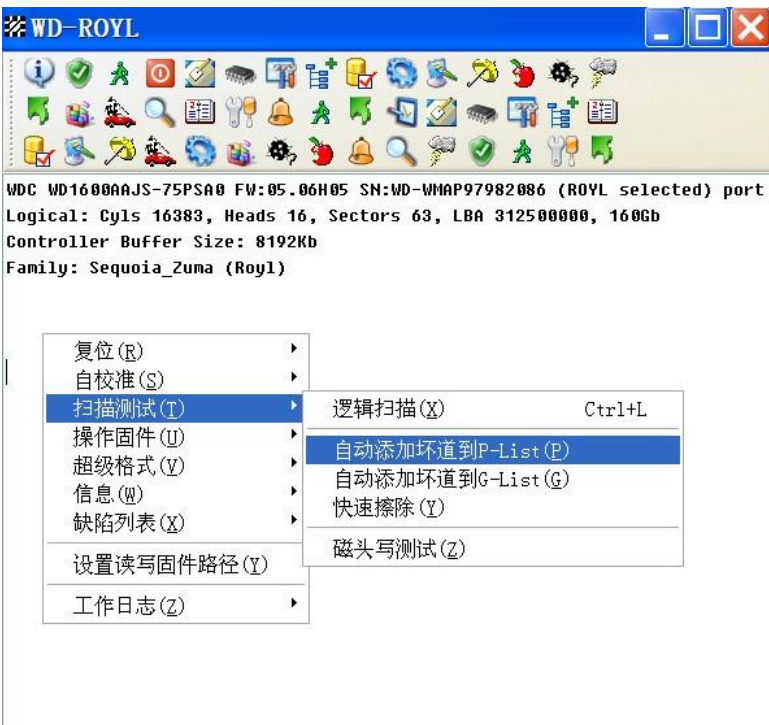


出现进度提示，当进度到 100%后，会自动退出，并提示操作完成。



第二步：先效 P 表：

提示：WD 硬盘扫描加表后，要内格才能生效 P 表，内格完成坏道才算加入完成。

依次选择超级格式>>超级格式>>操作 P_List，出现进度提示，当完后才算加表完成。

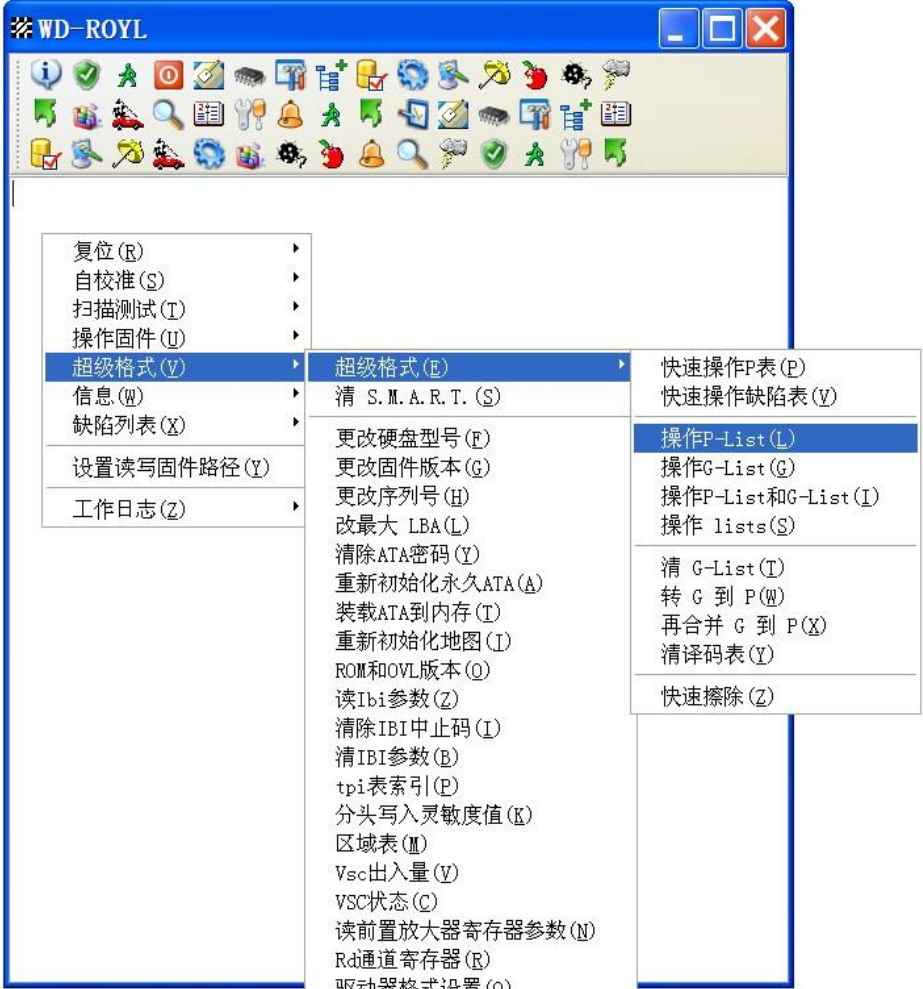

当提示完成后，我们可以取下硬盘，到 MHDD 里扫描，如果坏道还有，那我们只能做自校准了。详细操作请参考自校准教程，专业操作，新手勿试了！